



## オフセットの入力方法

本機の出荷された状態はこて先IDモードなので、オフセットモードに切り替える時は下記の手順に従ってください。

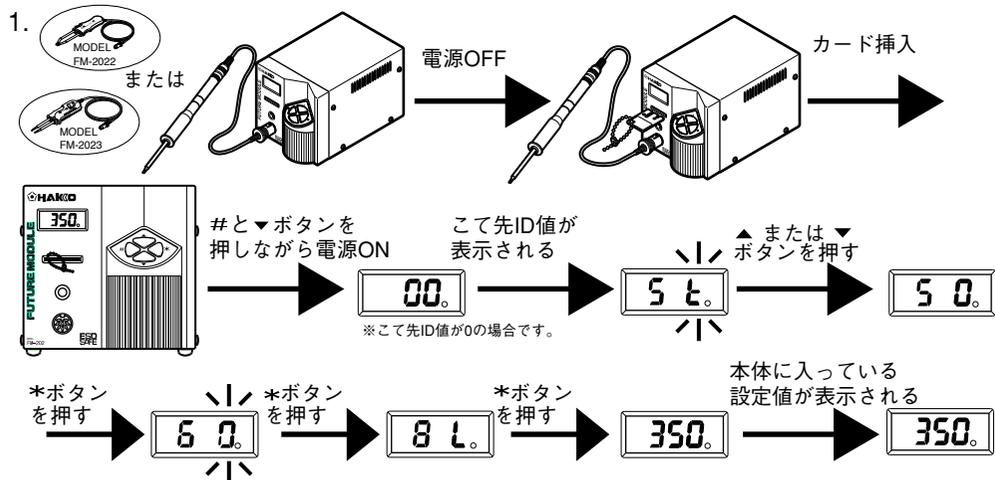

### 2. こて先温度のオフセット


(例1) 設定温度が400℃で、測定器のこて先温度が410℃の場合  
設定温度との差は-10℃(10℃下げる)であるので、-10℃を入力する。

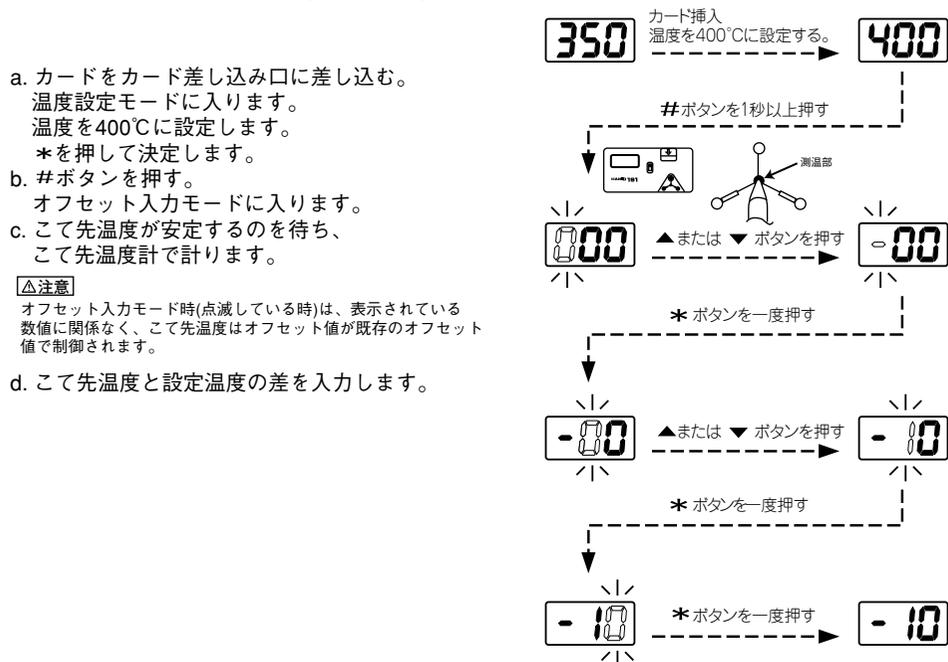

3. MODEL FM-2022とMODEL FM-2023の場合はこて先の片側のみ測定し、上記の1と2の手順で行なってください。但し、1.の設定は1回設定するとこて側に関係なく使用することができます。こて交換毎の設定は不要です。


## オフセットの入力方法

本機の出荷された状態はこて先IDモードなので、オフセットモードに切り替える時は下記の手順に従ってください。

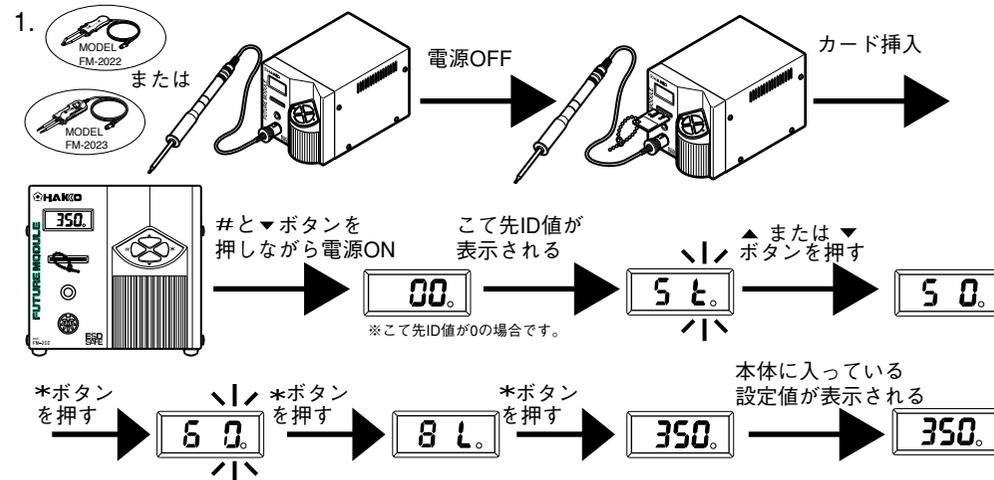

### 2. こて先温度のオフセット

(例1) 設定温度が400℃で、測定器のこて先温度が410℃の場合  
設定温度との差は-10℃(10℃下げる)であるので、-10℃を入力する。

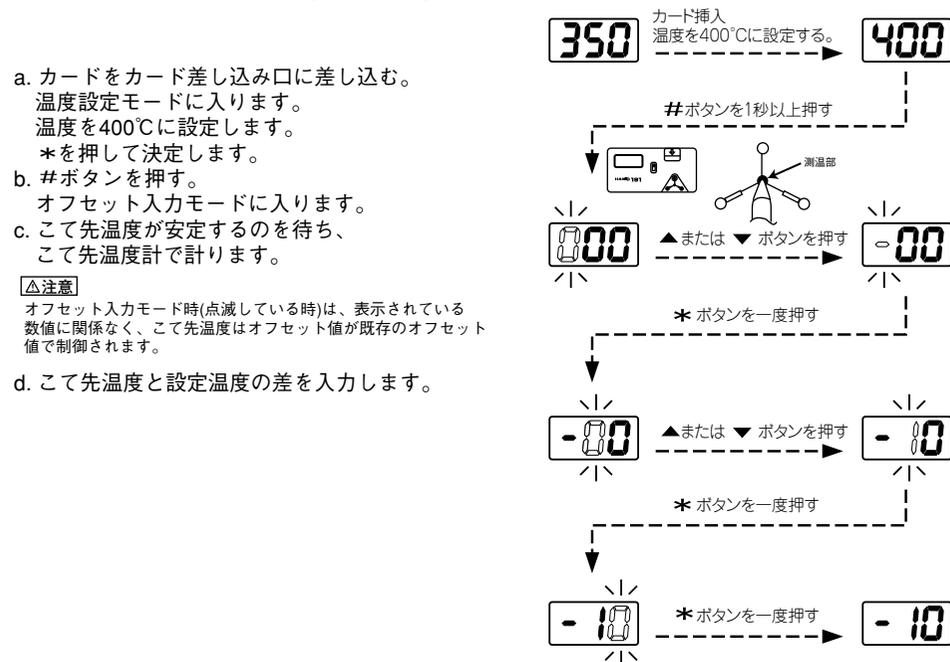

3. MODEL FM-2022とMODEL FM-2023の場合はこて先の片側のみ測定し、上記の1と2の手順で行なってください。但し、1.の設定は1回設定するとこて側に関係なく使用することができます。こて交換毎の設定は不要です。